
# 若い人のための溶接技術 第6回

―溶接部の評価方法(非破壊試験)―

前回は、溶接部の強度について破壊試験による 評価方法を紹介しました。この方法は、強度の正 確な値が出ますが、試験片を破壊するため製品と しては利用することが出来ません。今回は製品に 対して直接試験を行う代表的な例を紹介します。 これらの方法は非破壊試験に分類されます。

#### (1) 目視試験: V T (Visual Test)

この試験は外観試験ともいい非破壊検査で最初に 行われる試験です。溶接ビード外観(余盛高・ア ンダーカット・表面の凸凹)や角変形、割れなど を目視または器具を用いて測定します。内部の欠 陥に比べて表面にある欠陥は、応力集中が起こり 易く重要な試験です。しかし寸法測定ができない 項目が多いため、試験者間の評価誤差も否めませ ん。図1に目視試験に用いる器具を示します。

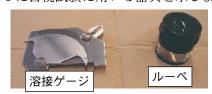

目視試験に使用する器具

#### (2) 浸透探傷試験: P T (Penetrant Test)

この試験はカラーチェックともいい、試験体表面 に開口した欠陥を検出できます。液体のぬれ及び 毛細管現象を利用します。作業手順は、①試験体 の表面及び欠陥部の洗浄 ②欠陥内部に浸透液を塗 布 ③欠陥部以外に付着している余剰浸透液を除去 ④試験体表面に白色の現像粉末を吹き付ける ⑤毛 細管現象を利用して欠陥内の浸透液を吸い出し拡 大した模様を得る、となります。目視試験と比較 し欠陥が拡大されて観察されるため検出性に優れ ています。また、特殊な装置をほとんど必要とし ないため簡便に適用されます。但し、欠陥が表面 に開口していない場合や欠陥に水や油などの異物 が詰まっている場合は適用できません。図2に浸 透探傷試験による欠陥の例を示します。

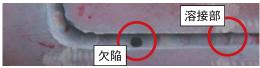


図2 浸透探傷試験:欠陥例

(3) 磁粉探傷試験: M T (Magnetic Particle Test) 軟鋼や高張力鋼などの強磁性体に電磁石をあてて 通電すると、強磁性体は磁気を帯びて磁束が発生 します。その中に流れを妨げる欠陥が存在すると 多くの磁束は欠陥部で迂回します。それと同時に 強磁性体の表層部の磁束は欠陥部の近くでは空間 に漏れます。ここへ磁粉を散布すると、欠陥部に 吸着され模様として表れます。図3に試験中の写 真を示します。



図 3 磁粉探傷試験

## (4) 放射線透過試験: R T (Radiographic Test)

X線やγ線など物質を透過する性質のある放射 線を利用して、溶接内部の欠陥を検出する試験で す。溶接内部に空隙があるとその大きさに応じた 透過線の強さが撮影できるため、立体状の欠陥の 検出に有効です。この試験方法はフィルムが残る ので記録性が良いというメリットが有りますが、 被爆する危険があるため試験場所が管理区域に限 定され、人気のある現場では使用できません。図 4に溶接部を撮影した例を示します。

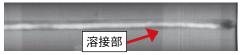


図4 放射線透過試験 撮影フィルム

### (5) 超音波探傷試験: U T (Ultrasonic Test)

20 KHz以上の超音波を鋼の中に入射すると、 一定の速さで直進します。この超音波が伝播して いる途中に欠陥などがあると反射する性質があり、 超音波探傷試験は、この性質を利用して溶接内部 欠陥の有無を画面で表示し検出する試験方法です。 放射線試験に比べて、被爆の危険がなく、また探 触子が手のひらに収まるほどの大きさなので、狭 い隅角部や現場で多く利用されています。図5に 試験状況を示します。



超音波探傷試験 図 5

最後に各試験の特性を表1にて比較します。

表1 各試験の特性比較

			VT	PT	МТ	RT	UT
検出箇所	表	面	0	0	0	0	×
	表面付近		×	×	0	0	$\triangle$
	厚板内部		×	×	×	0	0
	薄板内部		×	×	×	0	$\triangle$
費用		0	0	Δ	$\triangle$	$\triangle$	
簡 便 性		0	0	Δ	×	$\triangle$	